



**Машины ручные
электрические сверлильные
аккумуляторные**

модели:

ДА-13/18В 50

ДА-13/18В 50 «КОМБИ»

ДАУ-13/18В 50



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

ДА-13/18В 50 «КОМБИ»

1а

2407.001

2407.002

9


12



2407.003

9

11

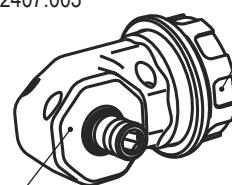

2407.004


9

10



2

5

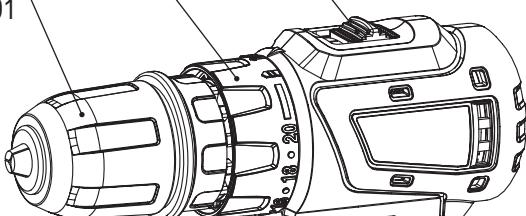


4

6



8

7

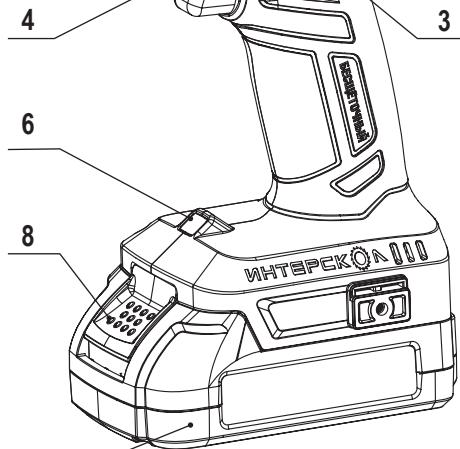

ДАУ-13/18В 50

2 2а

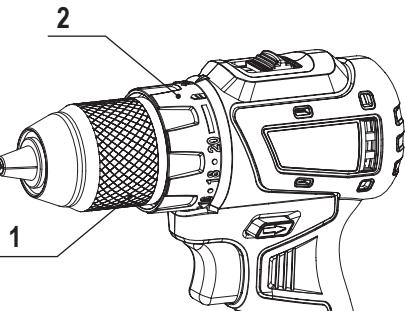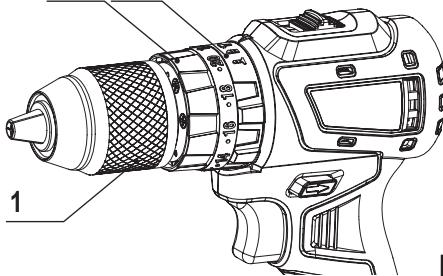

1

Уважаемый потребитель!

При покупке машины ручной электрической (электроинструмента):

- требуйте проверки её исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.



Перед началом работы электрической машиной изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего срока службы машины.



Помните:

электроинструмент является источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность машины в соответствии с требованиями технических условий изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации машины составляет 2 года со дня продажи её потребителю. В случае выхода машины из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на машину.

Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, список которых приведён в гарантийном талоне.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Термин "электрическая машина" используется для обозначения Вашей машины с электрическим приводом, работающим от сети (снабженного шнуром) или машины с электрическим приводом, работающим от аккумуляторных батарей.

1) Безопасность рабочего места

a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

b) Не следует эксплуатировать электрические машины в взрывобезопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

c) Не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. Отвлечение внимания может привести Вас к потере контроля над машиной.

2) Электрическая безопасность

a) Штепсельные вилки электрических машин (зарядных устройств) должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током;

b) Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело заземлено.

c) Не подвергайте электрические машины воздействию дождя и не держите их во влажных условиях. Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током.

d) Обращайтесь аккуратно со шнуром.

Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины (зарядного устройства) и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на электрическую машину тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риска поражения электрическим током;

e) При эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;

f) Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины (зарядного устройства) во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

a) Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими машинами, если Вы устали, находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электрических машин может привести к серьезным повреждениям.

b) Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты глаз. Защитные средства – такие, как маски, предохраняющие от пыли, перчатки, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или средства защиты ушей, используемые в соответствующих условиях – уменьшают опасность получения повреждений.

c) Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и (или) к аккумуляторной батарее и при подъеме и переноске электрической машины. Если при переноске электрической машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети (подсоединение

к аккумуляторной батареи) электрической машины, у которой выключатель находится в положении «Включено», это может привести к несчастному случаю;

д) Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи. Ключ, оставленный во врачающей части электрической машины, может привести к травмированию оператора;

е) При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить лучший контроль над машиной в экстремальных ситуациях.

ф) Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям машины. Свободная одежда, ювелирные изделия и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

г) Если предусмотрены средства для подсоединения к оборудованию для отсоса и сбора пыли, обеспечьте их надлежащее присоединение и эксплуатацию. Сбор пыли может уменьшить опасности, связанные с пылью.

4) Эксплуатация и уход за электрической машиной

а) Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электрической машиной ту работу, на которую она рассчитана;

б) Не используйте электрическую машину, если ее выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту;

с) Отсоедините вилку от источника питания и (или) аккумуляторную батарею от электрической машины перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением ее на хранение. Подобные превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения электрической машины;

д) Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с электрической машиной или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей;

е) обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте электрическую машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте электрическую машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электрической машины;

ф) храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии. Режущие инструменты с острыми кромками, обслуживающие мые надлежащим образом, реже заклинивают, ими легче управлять;

г) используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

5) Эксплуатация и уход за аккумуляторной машиной

а) Перезарядку следует осуществлять, используя зарядное устройство, указанное изготовителем. Зарядное устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании другого типа батареи;

б) Питание машин следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное обозначение. Использование любых других батарей может привести к повреждениям и пожару;

с) Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар;

д) В случае неправильной эксплуатации жидкий электролит может вытечь из аккумуляторной батареи; избегайте контакта с электролитом. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. Если электролит попадет в глаза, кроме промывки глаз водой обратитесь за медицинской помощью. Течь электролита из аккумуляторной батареи может вызывать раздражение или ожоги.

2

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ МАШИН

а) При выполнении работ, при которых рабочий инструмент может задеть скрытую электропроводку, держите электрическую машину за изолированные ручки. Контакт с находящейся под напряжением проводкой может привести к поражению электрическим током.

б) Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем снабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального обслуживания. Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба.

с) При заклинивании рабочего инструмента немедленно выключить электрическую машину. Рабочий инструмент заедает:

- при перегрузке электрической машины или
- при перекашивании обрабатываемой детали.

д) Держите крепко электрическую машину в руках. При заворачивании/отворачивании винтов/шурпов могут кратковременно возникать высокие реактивные моменты.

е) Крепление заготовки. Заготовка, установленная в зажимное приспособление или в тиски, удерживается более надежно, чем в Вашей руке.

ф) Только после полной остановки электрической машины ее можно выпускать из рук. Рабочий инструмент может закусить, и это может привести к потере контроля над машиной.

г) Предотвращайте непреднамеренное включение. Ношение электрической машины с пальцем на клавише выключателя может привести к несчастному случаю.

ПОМНИТЕ: машина имеет автономный источник питания и поэтому всегда готова к работе. Избегайте случайных нажатий на клавишу выключателя – это может привести к травмам и иным повреждениям.

х) Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания.

и) Защищайте аккумулятор от воздействия высоких температур, сильного солнца и огня. Может возникнуть опасность взрыва.

ж) При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

к) При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте со-прикосновения с ней. При случайном контакте промыть водой с мылом места контакта. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

л) Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем. Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.

м) Применяйте в машинах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.

н) Перевозите машину в фирменной упаковке. Перед упаковкой снимите рабочий инструмент.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ

Машины ручные электрические сверлильные аккумуляторные марки «ИНТЕРСКОЛ» соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза:

TP TC № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

TP TC № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

TP EAEC № 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Документы, подтверждающие соответствие данной продукции, размещены на сайте www.interskol.ru.

Изготовитель:

«Shanghai Joye Import and Export Co., Ltd.»

Китай, Room 2102, City Gateway Plaza, 398, North CaoxiRoad, Xuhui, Shanghai, 200030, PRC

Уполномоченное лицо изготовителя:

ООО «КЛС-Трейд»

Место нахождения:

Россия, 141402, Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, д.29, помещ. 25

Тел. горячей линии 8-800-333-03-30

Официальный сайт поставщика: www.interskol.ru

Сделано в КНР

Дата изготовления: см. маркировку изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Машина ручная электрическая сверлильная аккумуляторная (далее по тексту - "машина") предназначена для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (в том числе: металле, дереве, кирпичной кладке, в блоках пенобетона и в бетоне легких марок).



Внимание! Машина имеет автономный источник питания - аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данной инструкцией.

1.2. Машина эксплуатируются при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

1.3. Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации машины.

1.4. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию машины изготавитель оставляет за собой право вносить в её конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу машины.

2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения приведены в таблице №1

Таблица №1

| Символ | Обозначение |
|--------|--|
| | Перед использованием необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. |
| | Утилизируйте отходы. |
| | Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза |
| | Не бросайте батарею в водоёмы. |
| | Не бросайте батарею в огонь. |
| | Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором. |
| | Внимание, опасность! |
| | Для использования внутри помещений. |
| | Постоянный ток. |
| | Переменный ток. |
| | Только вращение. |
| | Напряжение, В. |

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Модель изделия | ДА-13/18В 50 | ДА-13/18В 50 «КОМБИ» | ДАУ-13/18В 50 |
|--|--------------|-------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение питания, В | | 18 | |
| Номинальный ток, А | | 16,6 | |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин: | | | |
| - 1 ступень | | 470 | |
| - 2 ступень | | 1600 | |
| Частота ударов шпинделя на холостом ходу, об/мин: | | | |
| - 1 ступень | нет | нет | 0-7500 |
| - 2 ступень | | | 0-27000 |
| Наибольший крутящий момент, Нм | | 50 | |
| Число ступеней регулировки момента затяжки | 20+1 | 20+1 | 20+1+1 |
| Наибольший диаметр сверления, мм: | | | |
| - в стали (σв=390 МПа) | | 13 | |
| - в древесине | | 26 | |
| - в кирпиче и бетоне | | 10 | |
| Диаметр хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм | | 1,5-13 | |
| Габаритные размеры машины (без батареи) (ДхШхВ), мм | | 136x53x200 | |
| Масса машины (без батареи), для «КОМБИ»+4насадки, кг | 0,8 | 1,75 | 0,85 |
| Эквивалентный уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(A)(K=3дБ) | | 88 | |
| Эквивалентный уровень звукового давления, Lpa, дБ(A)(K=3дБ) | | 77 | |
| Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения, аин, м/с ² (K=1,5 дБ) | | 2,5 | |
| Назначенный срок службы изделия, лет | | 3 | |
| Назначенный срок хранения изделия, лет* | | 5 | |

| Батарея аккумуляторная | арт. 2400.020 | арт. 2400.120 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Номинальное напряжение, В= | | 18 |
| Тип элементов | | Литий-ионные |
| Ёмкость АКБ, А·ч | | 2,0 |
| Масса, кг, не более | | 0,17 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | | 83x48x46 |

* Назначенный срок хранения - срок с даты изготовления до продажи изделия пользователю.

Зарядные устройства аккумуляторных батарей, рекомендуемые изготовителем, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Артикул комплектации | арт. 2401.016 арт. 2401.116 |
|---|--------------------------------|
| Номинальное напряжение питания, В~ | 110-240 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50/60 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 37 |
| Номинальное напряжение вторичной цепи, В= | 21,5 |
| Номинальный ток зарядки, А, не более | 1,5 |
| Номинальное время зарядки, мин | 70 |

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки машины приведена в таблице №4

Таблица 4

| Комплектация | Модель | ДА-13/18В 50 | ДА-13/18В 50 | ДА-13/18В 50 «КОМБИ» | ДАУ-13/18В 50 |
|--|------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | Артикул изделия | 776.0.0.70 | 776.2.2.70 | 776.2.2.79 | 802.2.2.70 |
| Машина ручная сверлильная аккумуляторная | | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Патрон сверлильный БЗП | 2407.001 | - | - | 1 шт | - |
| Редуктор эксцентриковый насадка | 2407.002 | - | - | 1 шт | - |
| Редуктор угловой насадка | 2407.003 | - | - | 1 шт | - |
| Патрон для специальных сверл насадка | 2407.004 | - | - | 1 шт | - |
| Инструкция по безопасности и Руководство по эксплуатации | 776.00.01.01.02Р | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Гарантийный талон | | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Батарея аккумуляторная, 2,0 Ач | 2400.020(120) | - | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Зарядное устройство | 2401.016(116) | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Упаковка гофрокороб | | 1 шт | - | - | - |
| Кейс пластмассовый | | - | 1 шт | 1 шт | 1 шт |

5

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ

- 1 - Патрон сверлильный
- 1а - Патрон сверлильный специальный (2407.001)
- 2 - Кольцо регулировки момента
- 2а - Кольцо выбора режима работы
- 3 - Переключатель направления вращения
- 4 - Выключатель
- 5 - Переключатель диапазона скоростей
- 6 - Светодиод локального освещения
- 7 - Батарея аккумуляторная
- 8 - Клавиша фиксатора батареи
- 9 - Муфта фиксации насадок
- 10 - Патрон для специальных сверл насадка (2407.004)
- 11 - Редуктор угловой насадка (2407.003)
- 12 - Редуктор эксцентриковый насадка (2407.002)

5.1.1 Устройство машины

Машина состоит из пластмассового корпуса, с расположенным в нем электродвигателем бесщеточного исполнения с планетарным редуктором, обеспечивающим задание предельного момента на шпинделе с помощью регулируемой механической муфты. Нижняя часть корпуса переходит в рукоятку, в которой установлен выключатель 4. В нижней части рукоятки имеет разъем для присоединения аккумуляторной батареи 7. Патрон 1 крепиться на шпиндель машины с помощью резьбового соединения и фиксируется винтом M6 с левой резьбой. Шпиндель машины снабжен системой автоблокировки вращения, что позволяет использовать машину в качестве ручной отвертки.

5.1.2 Порядок зарядки батареи

Зарядку аккумуляторной батареи следует производить с помощью внешнего зарядного устройства. Порядок зарядки аккумуляторной батареи см. в Руководстве по эксплуатации зарядного устройства. Машина имеет функцию автоматического отключения при критическом разряде батареи.



ВНИМАНИЕ! После автоматического отключения машины не пытайтесь сразу нажимать на клавишу выключателя: в результате таких действий батарея может быть повреждена.

Продолжительность заряда зависит от фактической остаточной ёмкости батареи. Время заряда полностью разряженной батареи составляет примерно 70 мин.

Все модели оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые можно повторно заряжать при любом уровне остаточного заряда без угрозы сокращения фактической ёмкости (эффект памяти) или срока службы батареи. Досрочное прерывание процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.



ВНИМАНИЕ! Не замыкайте клеммы батареи. Короткое замыкание клемм может привести к возгоранию или взрыву и нанести серьезный вред окружающим.



ВНИМАНИЕ! Использование способов зарядки, не предусмотренные настоящим руководством, может стать причиной поломки батареи или травмы пользователя.

5.1.3 Процесс зарядки.



ВНИМАНИЕ! Не оставляйте на длительное хранение аккумуляторные Li-ION батареи в разряженном состоянии - это может привести к потере емкости батареи и выходу ее из строя. Перед помещением на хранение необходимо подзарядить батарею.



ВНИМАНИЕ! Допустимая температура окружающей среды при зарядке: от 0°C до +40°C. Запрещается производить зарядку батареи при отрицательной температуре окружающей среды.



ВНИМАНИЕ! После окончания процесса заряда не оставляйте надолго подключенное к аккумулятору зарядное устройство. Аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки. При разряде аккумуляторной батареи и падении напряжения ниже определенного порога машина отключается электронной схемой защиты батареи.



ВНИМАНИЕ! После автоматического отключения машины не пытайтесь сразу нажимать на клавишу выключателя: в результате таких действий аккумуляторная батарея может быть повреждена.

5.1.4 Освещение рабочей зоны.

Светодиод локального освещения поз.6 включается при нажатии на кнопку выключателя поз.4. При отпускании клавиши выключателя светодиод гаснет с задержкой около 10 с.



ВНИМАНИЕ! Функция локального освещения, предназначена исключительно для подсветки рабочей зоны.

5.2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ.



Сверление



Сверление с ударом. (для модели ДАУ-13/18В-50)



Заворачивание шурупов

5.2.1 Сверление

Для сверления используются сверла с цилиндрическим хвостовиком:

- установите сверло нужного диаметра в патрон;
- переключателем направления вращения установите правостороннее вращение;
- установите кольцо регулировки момента в положение для сверления;
- для сверления в кирпиче и бетоне необходимо установить кольцо регулировки момента в положение сверление с ударом;
- установите переключатель диапазона скоростей поз.5 в положении 2.

Для сверления в кирпиче, бетоне используйте специальные твердосплавные сверла.

5.2.2 Заворачивание шурупов

Заворачивание/отворачивание винтов и шурупов производится при установке переключателя диапазона скоростей 5 в положении 1.

Выбор одного из 20 диапазонов момента затяжки осуществляется кольцом регулировки поз.2.

С помощью кольца 2 выберите необходимый предельный момент затяжки (в зависимости от размера заворачиваемого винта/шурупа).

Когда инструмент достигнет заданного момента, срабатывает предохранительный храповик перегрузки, обеспечивая заданный момент.

5.3 РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ.

5.3.1 Изменение направления вращения (Рис.1)

Изменения направления вращения шпинделя осуществляется переключателем поз.3.



Изменение направления вращения должно выполняться только при выключенном машине. Запрещается переключать направление вращения во время работы машины.

5.3.2 Регулировка скорости

Машина обладает возможностью плавного изменения числа оборотов шпинделя.

Выключатель машины 4 позволяет плавно повышать скорость вращения от нуля до максимума за счет усилия нажатия на кнопку выключателя поз.4.

5.3.3 Переключение скоростей (Рис.1)

Установите положение переключателя выбора диапазона скоростей поз.5 в положение:

- 1 - Низкая скорость, высокий момент
- 2 - Высокая скорость, низкий момент

В случае, если переключатель диапазона скоростей 5 не доходит до конечного положения, необходимо вернуть его обратно, включить и выключить машину кратковременным нажатием выключателя 4, и после полной остановки двигателя произвести снова переключение скорости.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость до полной остановки машины. Всегда досылайте клавишу переключателя скоростей 5 до конца, не оставляйте ее в промежуточном положении.

Невыполнение указаний может привести к поломке редуктора. Рекомендуется производить сверление отверстий диаметром до 8 мм на второй скорости, съыше 8 мм - на 1 скорости.

5.3.4 Предельный момент (Рис.1)

Изменение предельного момента затяжки осуществляется установкой кольца 2 в положение, указанное стрелкой на корпусе:

- положения 1...20 служат для заворачивания/отворачивания винтов/шурупов;
- положение служит для сверления в стали и древесине;
- положение служит для сверления с ударом в кирпиче и бетоне.

6

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Установка/снятие насадок с быстросменной системой: ДА-13/18В 50 «КОМБИ»



ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сменой инструмента следует установить переключатель направления вращения шпинделя в нейтральное положение.

Для установки насадки на шпиндель машины переместите кольцо муфты поз.9 быстросменной системы вперед, установите насадку на шпиндель, немного поверните ее для стыковки и плотной установки на машине.

Сдвинте (отпустите) кольцо муфты назад для фиксации насадки на машине. Для снятия или замены насадки произведите действия в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для четкой и правильной работы муфты быстросменной системы важно следить и содержать насадки в чистом виде. Оберегайте систему от попадания в нее посторонних предметов и грязи. Своевременно производите очистку насадок, шпинделя и редуктора.

6.2 УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАТАРЕИ

Перед снятием или установкой батареи, а также перед транспортировкой и хранением машины установить переключатель направления вращения 3 в среднее положение.

6.2.1 Установка:

- вставьте заряженную батарею в ручку машины до щелчка, чтобы надежно зафиксировать её.

6.2.2 Снятие:

- для снятия батареи нажмите клавишу фиксатора 8 и извлеките её из машины.

6.3 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ НЕОБХОДИМО:

- после транспортировки в зимних условиях, перед включением выдержать машину при комнатной температуре до полного высыхания водяного конденсата;
- наружные поверхности машины протереть насухо ветошью;
- проверить напряжение питания зарядного устройства. Напряжение источника питания должно соответствовать значению, указанному на маркировочной табличке зарядного устройства;
- проверить соответствие номинального напряжения питания машины номинальному напряжению батареи. Использование аккумуляторной батареи с более высоким номинальным напряжением может привести к повреждению машины.



ВНИМАНИЕ! С целью легкого переключения скорости и исключения поломки скобы переключателя, необходимо прогреть редуктор, для этого нужно включить машину и поработать не менее 1мин.

6.4 ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, СЛЕДУЕТ:

- проверить надежность фиксации рабочего инструмента;
- перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты, удерживать машину в удобном для оператора положении;
- опробовать работу машины на холостом ходу в течении 3...5 секунд (также после замены инструмента).

6.5 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- не допускайте механических повреждений, ударов, падений машины и т.п.;
- оберегайте машину от воздействия внешних источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь машины;
- обеспечьте эффективное охлаждение машины и отвод продуктов обработки из зоны обработки;
- следите за состоянием рабочего инструмента и нагревом машины;
- при существенном падении производительности машины своевременно заряжайте/заменяйте батарею.
- если при заклинивании инструмента сработает предохранительная муфта, для продолжения работы освободите инструмент. Для этого выключите машину, снимите батарею, удалите инструмент из машины.



Освобождение заклинившего рабочего инструмента установленного в машине с применением чрезмерных усилий может привести к поломке машины.

6.6. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

- очистите машину и дополнительные принадлежности от грязи;
- при длительных перерывах в работе аккумуляторную батарею снимайте с машины.

7

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Указанный в настоящем руководстве уровень шума и вибрации измерен по методике, установленной соответствующим стандартом, и может быть использован для сравнения. Однако если машина будет использована для выполнения других работ, не рекомендованных настоящим руководством, или с применением рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, а также если техническое обслуживание машины производится не должным образом, то уровень вибрации может быть выше.

8

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ**8.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ВНИМАНИЕ! До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента, а также при транспортировании электрической машины установите переключатель направления вращения в нейтральное положение.

- **Проверка машины:** При обнаружении сильного износа инструмента его необходимо заменить. Использование изношенного инструмента снижает эффективность выполняемой работы и может привести к повреждению машины.
- **Уход за электродвигателем:** Необходимо особенно бережно относиться к электродвигателю, избегать попадания воды или масла в его обмотки.
- После работы тщательно продувайте машину сильной струей сухого воздуха.

- Вентиляционные отверстия электроинструмента должны находиться всегда открытыми и чистыми.

8.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатной ситуации, такой как резкое повышение температуры, появления запаха гари, дыма или пламени, немедленно выключите машину и отсоедините от источника питания.

Возможные неисправности приведены в таблице №5

Таблица №5

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|---|-------------------------------|
| Машина не включается. | Разряжена аккумуляторная батарея. | Зарядить батарею. |
| | Неисправен выключатель. | Обратиться в сервисный центр. |
| | Неисправна аккумуляторная батарея. | |
| | Неисправен электродвигатель. | |
| Аккумуляторная батарея не заряжается. | Неисправность зарядного устройства или батареи. | Обратиться в сервисный центр. |
| Повышенный шум редуктора. | Износ/поломка деталей редуктора. | |
| Аккумуляторная батарея не набирает необходимый заряд. | Снижение ёмкости батареи. | |
| | Неисправность зарядного устройства. | |



ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания машины должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

9

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

9.1. Машину необходимо хранить в сухом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуется хранить машину в фирменной упаковке, при температуре окружающей среды от 0°C до +45°C и относительной влажности воздуха не более 85%, оберегая от перегрева и переохлаждения.

9.2. Транспортируйте машину в фирменной упаковке. Транспортировка должна осуществляться при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C.

9.3. Реализация машины может осуществляться через розничную торговую сеть по общим правилам торговли непродовольственными товарами, а также на условиях прямых поставок оптовым покупателям со склада продавца (импортера).

10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ

Для эффективной и безопасной работы машиной используйте только те принадлежности и инструменты, которые рекомендованы поставщиком (изготовителем). Каталог данных материалов можно найти на официальном сайте ТМ «ИНТЕРСКОЛ».

11

УТИЛИЗАЦИЯ

Машина, выработавшая предназначенный срок службы, подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой эксплуатируется машина.



ООО «КЛС-Трейд»
Россия, 141402, Московская область, г.Химки, ул.
Ленинградская, д. 29, помещ. 25

776.00.01.01.02
В: 07112024